

Bruksanvisning DeFelsko Skiktjockleksmätare PosiTest DFT

DeFelsko PosiTest DFT finns i två olika modeller, Combo "C" samt Ferrous "F".

Combo: Mäter skikt på både magnetiska och icke-magnetiska metaller. Mätaren känner automatiskt av vilken typ av metall den mäter på. Displayen visar "F" då mätaren känner av ett magnetiskt material och "N" på icke-magnetiska metaller, såsom aluminium.

Ferrous: Mäter enbart på magnetiska metaller. Displayen visar alltid "F"

Användning

Mätaren slås automatiskt på då man trycker ner proben mot objektet som ska mätas. Efter 30 sekunders inaktivitet stängs den av.

1. Håll mätaren stilla, rakt mot ytan som ska mätas.
2. Mätaren piper till och mätvärdet blinkar.
3. Lyft mätaren och läs av mätvärdet.

Mätenheter

Tryck och **håll in** båda knapparna i 4 sekunder på sidorna av instrumentet. Enheterna ändras från Mils till μ och vice versa.

Nollställning mot ren metallyta

För största noggrannhet så kan man nollställa mätaren mot en ren metallyta utan skikt. För att göra det trycker man in båda knapparna på sidorna av instrumentet samtidigt under en kort tid. "0" blinkar på displayen. Sätt mätaren mot en ren metallyta. Nu är den nollställd mot den metallen.

Nollställning till fabriksinställning

Tryck in båda knapparna på sidorna av instrumentet samtidigt tre gånger i rad. Mätaren nollställs då helt och hållet. Bra att göra då man ej kan göra nollställning mot ren metallyta enligt instruktionen ovan.

Rotera displayen

För att rotera displayen, tryck 1 gång på någon av knapparna på sidorna av instrumentet.

proffsmagasinet

Västmannagatan 62, 113 25 Stockholm Tfn: 08 34 47 00

E-mail: info@proffsmagasinet.se

www.proffsmagasinet.se