


Kolmonoxidmätare C050

Fördelar

- Hög noggrannhet
- Hold-funktion
- Integrerad givare
- Automatisk avstängning: 20 minuter

Hölje

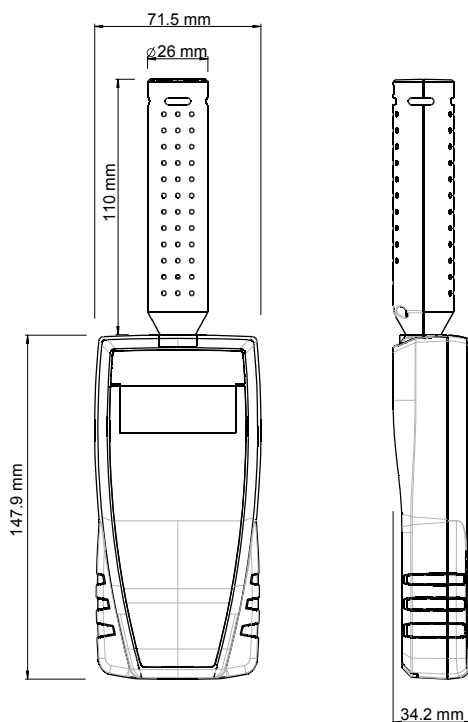

Material: ABS

Kapsling: IP54

Display: 1 rad
LCD 1 x 5 siffror
Mått: 50 x 20 mm

Teckenhöjd:
Värden: 9,2 mm
Enheter: 4,7 mm

Vikt: 200 g (med batterier)



Tekniska data

Parameter	Temperatur	CO
Enheter	°C, °F	ppm
Mätområde	Från -20 till +80 °C	Från 0 till 500 ppm
Noggrannhet*	±0,4% av mätvärde ±0,3°C	Från 0 till 100 ppm: ±3 ppm Från 100 till 500 ppm: ±3% av mätvärde
Upplösning	0,1 °C	0,1 ppm
Svarstid	T63 = 5 s	T63 = 35 s
Mätsensorer	NTC	Elektrokemisk sensor
Driftstemperatur		Från 0 till +50 °C
Förvaringstemperatur		Från -20 till +80 °C
Batteri		4 batterier AAA LR03 1,5 V
Batterilivslängd		200 timmar
EMC	Direktiv CEM 2004/108/CE och SS EN 61010-1	

*Angiven noggrannhet är uppmätt och beräknad utifrån användning i laboratoriemiljö och garanteras under motsvarande förhållanden. Ev angiven korrektion i kalibreringsdokument ska tillämpas.

Levereras med

Instrumentet levereras med justeringscertifikat och mjuk väska.



Tillbehör

- Kalibreringscertifikat
- Serviceväska
- Elastiskt skyddshölje med magnet



Service och kalibrering

Kimo utför kalibrering, justering, reparation och service av alla Kimo-instrument, för att säkerställa hög kvalitet och pålitliga mätresultat. Som kund kan du vara säker på att alltid få god service även efter köp. Reservdelar och tillbehör finns tillgängliga minst 10 år efter köp.

Garanti

Instrumentet omfattas av 1 års fabriks-garanti. Returnera instrumentet till vår serviceavdelning vid eventuella problem.

Användning

För mätning av kolmonoxid

- Slå på instrumentet genom att trycka « **On/Off/Hold** ».
Instrumentet visar sin beteckning « CO50 » därefter 5 sekunders nedräkning. Denna tid motsvarar sensorns uppvärmningstid; Efter nedräkningen, det uppmätta värdet av CO visas.
- Tryck snabbt på « **Select** » för att växla från CO-mätning till temperaturmätning.

Frys mätvärdet

Under mätning

- Tryck snabbt på « **On/Off/Hold** » för att frysa mätvärdet.
« Hold » visas i displayen och CO- och temperatur-mätvärden är frysta.
- Tryck snabbt på « **Select** » för att växla från en parameter till en annan.
- Tryck igen på « **On/Off/Hold** » för att återgå till mätning.

Ändra temperaturenhet

Instrumentet är påslaget

- Tryck och håll nere « **Select** » för att ändra temperaturenhet.
- Tryck snabbt på « **Select** » för att välja enhet: °C eller °F.
- Tryck och håll nere « **Select** » för att bekräfta enhet och återgå till normalt mätläge.

Byte av batterier

- Avlägsna luckan på instrumentets baksida.
- Ersätt använda batterier med nya batterier AAA LR03 1,5 V.
- Stäng luckan.

Automatisk avstängning: Instrumentet stängs av om det inte används på 20 minuter.



www.kimo.se

Återförsäljare:

Kimo Instrument Sverige AB
Stigbergsliden 5
414 63 Göteborg

Tel 031-13 49 80
Fax 031-13 80 25
info@kimo.se • www.kimo.se